

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 004

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG
 VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 11.12.2009
 Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
 Bauamt
 Ritter-Wulf-Platz 1
 21493 Schwarzenbek

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Anlagenbezeichnung: 7005
 Kinderspielplatz Nordost
 (über Aubenasstraße)

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht erforderlich, da der Spielplatz abseits gelegen ist.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Zäune verschiedener Bauart und Pflanzungen.	
	Eine Sicherung der Zugänge durch Parkwege ist vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 004

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Rasen, Sand und Asphalt.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	

Spielgerät		Feststellung	M-K 0/1/2
1	Wackelgerät - Frosch -	ohne Beanstandungen	0
1	Sandfläche - Wackelgerät -	ohne Beanstandungen	
1	Einfachschaukel mit Sprossenwand und Kletternetz -Holz/Stahl, ca. 2,1 m- <i>ersetzen</i>	Bei der Sprossenwand sind oben links und rechts zwischen der Ständerung und dem Bandstahl Fangstellen für Finger – Öffnungen verschließen. Auf der Seite des Waldstückes ist der mittlere Ständer im Boden aufgefault, der gegenüber liegende Mittelständer ist halb aufgefault und der Außenständer der beidseitigen Sprossenwand ist ebenfalls halb aufgefault – erneuern. Weitere Ständer werden im Boden morsch. Der Sitz ist leicht beschädigt.	1 2 0 0

*2.4
Ingeborg*

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 004

1	Doppelschaukel -Holz, ca. 2,6m- <i>abbauen</i>	Auf der Seite des Waldstücks sind beide Ständer im Boden fast aufgefällt – erneuern.	2
		Wegseitig ist der zur Sandkiste zeigende Ständer im Boden halb aufgefällt – erneuern.	2
		Der zweite wegseitige Ständer wird im Boden morsch.	0
		Der Sicherheitsfreiraum der Schaukel beträgt nach vorn und hinten jeweils mindestens 4,0 m. Der Abstand zur Einzelschaukel beträgt 4,3 m. Da Kletternetz und Sprossenwand der Einzelschaukel auch seitlich einen Sicherheitsfreiraum haben, ist eine nicht zulässige Überschneidung von mindestens 1,4 m gegeben – einseitig absprungsichere Sitze montieren.	2
1	Sandfläche -Doppelschaukeln-	Sandkistenseitig ist die Fläche der Doppelschaukel ca. 1 m zu kurz - Fläche verlängern.	1
1	Sandkiste - Holzfassung, ca. 3,5 m x 3,5 m - <i>4 x 8,16 cm 3,5 cm Holz 4 x D=4 cm, B=20 cm</i>	Bei den Sitzbrettern sind die Eckpunkte nicht gerundet – Ecken runden.	1
		Speziell auf der Seite der Sitzbänke ist das Rundholz morsch und splittrig – erneuern.	1
		Weitere Rundhölzer werden morsch.	0
1	Stehkarussell - Durchmesser ca. 1,9 m -	Die Bodenplatte ist stark verschlissen und splittrig und an den Berührungsstellen der einzelnen Platten morsch - erneuern.	2
		Der Abstand zwischen Boden und Karussellunterseite beträgt fast 30 cm, wodurch Kinder beim Spielen mit den Gliedmaßen unter das Karussell geraten können und von der unebenen Unterseite des Karussells verletzt werden können – Sand bis möglichst dicht unter die Karussellunterseite auffüllen oder Karussellunterseite verkleiden. Die Befestigungen der Bodenplatten stehen teils spitzt hervor und bilden besonders im Umfang deutliche Verletzungsrisiken – Befestigungsbleche z.B. durch Unterlegscheiben ersetzen die bündig aufliegen bzw. im Umfang bündig abschließen.	2 2
1	Sandfläche - Karussell -	ohne Beanstandungen	

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 004

1	Sechseck-Klettergerät	Bei der oberen Befestigung der Strickleiter fehlen zwei Muttern – einbauen.	1
		Der Ständer zwischen Strickleiter und dem nicht belegten Querbalken ist im Boden aufgefault – erneuern.	2
		Der nicht belegte Querbalken ist von innen her fast aufgefault – erneuern.	2
		Bei dem Gerät wurden zwei Ständer entfernt – Statik überprüfen.	1
1	Sandfläche - Klettergerät -	Die Fläche beginnt zuzuwachsen.	0
1	Wippe - 4-sitzig -	Der Wippbalken hat starkes Spiel in der Verschraubung mit dem Lager – Verschraubung nachziehen.	1
		Speziell auf der Seite der Schaukeln wurde der als Stoßdämpfung verbaute Reifen zu weit Richtung Lager eingebaut.	0
1	Sandfläche - Wippe -	ohne Beanstandungen	
1	Bockrutsche - Stahl, ca. 1,9 m -	Der Sprossenabstand beträgt ca. 22 cm statt der durch die Euronorm geforderten mindestens 23 cm und die Höhe der Rutschenwange beträgt im Einstiegsbereich ca. 50 cm statt der durch die Euronorm geforderten mindestens 70 cm.	0
1	Sandfläche - Rutsche -	ohne Beanstandungen	
1	Unterstand	ohne Beanstandungen	
1	Dribbelfläche - Asphalt -	ohne Beanstandungen	
1	Basketballständer	Das Netz fehlt.	0

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 004

STADT SCHWARZENBEK

Eing.: 30. DEZ. 2009

Fachbereich

Mängelkategorie M K:

MK 0	Anmerkung / Hinweis
MK 1	Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
MK 2	Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich !

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH
Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

