

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 002

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG
 VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 11.12.2009
 Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
 Bauamt
 Ritter-Wulf-Platz 1
 21493 Schwarzenbek

| |
|----------------------|
| STADT SCHWARZENBEK |
| Eing.: 30. DEZ. 2009 |
| Fachbereich |

Anlagenbezeichnung: 7012
 Kinderspielplatz Verbrüderungsring „Bolzplatz/BGS“

Öffentlicher Kinderspielplatz

| Anlagenteil | Beschreibung | |
|--------------|---|--|
| Gesamtanlage | Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht vorhanden. | |
| | Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Pflanzungen und Maschendrahtzäune. | |
| | Eine Sicherung der Zugänge durch Wohnwege ist vorhanden. | |
| | Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist vorhanden. | |
| | Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden. | |

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 002

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

| Anlagenteil | Beschreibung | |
|--------------|---|--|
| Gesamtanlage | Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Rasen und Sand. | |
| | | |

| Anlagenteil | Feststellungen | M-K 0/1/2 |
|--------------|---|--------------|
| Gesamtanlage | Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden. | |
| | Der Spielplatz/Bolzplatz ist zur Hauptstraße hin unzureichend gesichert – Abgrenzungen in Form von dichten Hecken oder Zäunen (Mindesthöhe 1,0 m) setzen. | 1 |

| Spielgerät | Feststellung | M-K 0/1/2 |
|--|--|--------------|
| 1 Spielanlage mit Strickleiter, Sprossenwand und Einzelschaukel - Holz, ca. 2,6 m - | Beim Querbalken fehlen oberhalb der Sprossenwand die Abdeckungen der Schraubverbindungen (Fingerfangstellen) – einbauen. | 1 |
| | Die Fundamente stehen scharfkantig hervor – Fundamentkanten runden und mit mindestens 20 cm Feinkies abdecken oder für Fallschutz geeigneten Kunststoff aufkleben. | 1 |
| 1 Wackelgerät - Flugzeug - | Ohne Beanstandungen. | |
| 1 Sandkiste - Holzfassung, ca. 2,0 m x 2,5 m - | Bei den Sitzbrettern sind die äußeren Ecken nicht gerundet – Ecken runden. | 1 |
| 1 Bockrutsche - Stahl, ca. 1,6 m - | Vor im Rutscheneinstieg ist links die Schweißnaht des querliegenden Winkelprofils gerissen – instand setzen. | 1 |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|---|
| 1 | Sandfläche - Spielgeräte - | Ohne Beanstandungen. | |
| 1 | Wippe - 2-sitzig - | Der Wippbalken hat stark erhöhtes Spiel in der Verschraubung – Verschraubung nachziehen. | 1 |
| 1 | Sandfläche - Wippe - | ohne Beanstandungen | |
| 1 | Tischtennisplatte | ohne Beanstandungen | |
| 1 | Bolzplatz | ohne Beanstandungen | |
| 2 | Fußballtore | ohne Beanstandungen Beide Tore sind fest im Boden verankert. | |
| 1 | Ballfangzaun | Die Verstrebungen des Zaunes sind teils beschädigt – instand setzen. | 1 |

Mängelkategorie M K:

| | |
|------|---------------------|
| MK 0 | Anmerkung / Hinweis |
|------|---------------------|

| | |
|------|---|
| MK 1 | Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten. |
|------|---|

| | |
|------|--|
| MK 2 | Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich! |
|------|--|

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 002

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH
Sicherheitstechnischer Dienst
Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

