


Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 005

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG
VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 12.12.2009
 Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
 Bauamt
 Ritter-Wulf-Platz 1
 21493 Schwarzenbek
 Anlagenbezeichnung: 7004
 Kinderspielplatz Mittelweg / Weidenweg

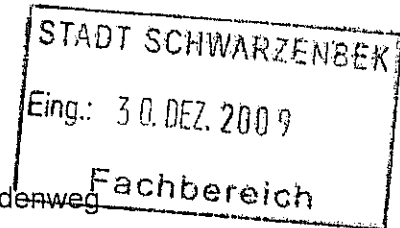

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht vorhanden.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Zäune verschiedener Bauart und Pflanzungen.	
	Eine Sicherung der Zugänge durch Wohnwege ist vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist nicht vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

STADT SCHWARZENBEK

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 005 Eing.: 30. DEZ. 2009

Fachbereich

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Bodenbeschaffenheit: Ungebunden, gebunden durch Wegeplatten, Rasen und Sand.	

Anlagenteil	Feststellungen	M-K 0/1/2
Gesamtanlage	Die Bepflanzung der Abgrenzungen und auf dem Spielplatz muß hinsichtlich eventueller Giftigkeit von dem zuständigen Gärtner regelmäßig überprüft werden.	

Spielgerät	Feststellung	M-K 0/1/2
1 Bockrutsche - Stahl/Holz, ca. 1,4 m -	Ohne Beanstandungen.	
1 Einzelschaukel mit Kletternetz und Sprossenwand -Holz/Stahl, ca. 2,1 m-	Beim äußeren Ständer der Schaukel fehlen bei der Verbindung mit dem Pfostenschuh Schrauben - einbauen.	1
	Bei einem Ständer des Kletternetzes ist die Abdeckkappe zerbrochen und steht spitz hervor – entfernen oder erneuern.	1
	Der äußere Ständer des Kletternetzes ist im Boden aufgefault – erneuern oder zusätzlich stützen.	2
	Der äußere Ständer der Sprossenwand ist im Boden stark morsch – erneuern oder zusätzlich stützen.	1
	Beim äußeren Ständer der Schaukel wurde ein Pfos-	1

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 005

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

		tenschuh ohne Fundament gesetzt. Da bei der Originalkonstruktion die Ständer eines A-Bockes mit einem Querholz versehen sind, das durch verdichtete Erde zusätzliche Stabilität gibt, muss der Pfosten-schuh ein Fundament erhalten. Bei der Sprossenwand sind oben sowohl links als auch rechts zwischen der Ständerung und dem halbrunden Bandstahl Fangstellen für Finger – Öffnungen verschließen.	1
1	Spielanlage mit Zentralturm, Rampenaufstieg, Netzaufstieg, Balkenaufstieg und Hangelstrecke	Ohne Beanstandungen.	
1	Sandfläche - Spielgeräte -	Beim äußeren Zugang der Hangelstrecke ist die Schichtstärke des Sandes knapp bemessen.	0
1	Sandkiste - Holzfassung, ca. 2,5 m x 2,0 m -	Bei den Sitzbrettern sind die äußeren Ecken nicht gerundet – Ecken runden.	1

Mängelkategorie M K:

MK 0	Anmerkung / Hinweis
------	---------------------

MK 1	Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
------	--

MK 2	Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich!
------	--

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Norderstedt
Gutenbergring 19, 22848 Norderstedt
Tel. 040-23 60 30
Fax: 040-23 60 3-214



Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 005

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH
Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

