

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 021

SICHERHEITSTECHNISCHE BEURTEILUNG
VON KINDERSPIELPLÄTZEN

Prüfdatum: 12.12.2009
 Auftraggeber: Stadt Schwarzenbek
 Bauamt
 Ritter-Wulf-Platz 1
 21493 Schwarzenbek

STADT SCHWARZENBEK Eing.: 30. DEZ. 2009 Fachbereich

Anlagenbezeichnung: 7019
 Schäferkoppel

Öffentlicher Kinderspielplatz

Anlagenteil	Beschreibung	
Gesamtanlage	Hinweisschilder (Verkehrszeichen Nr. 136 oder 325) auf den angrenzenden Straßen sind nicht erforderlich, da der Spielplatz in einer Sackgasse gelegen ist.	
	Abgrenzungen der Spielplatzfläche durch Pflanzungen sowie Grünflächen.	
	Eine Sicherung der Zugänge ist nicht vorhanden.	
	Eine Beschilderung des Hunde-Verbotes ist nicht vorhanden.	
	Sitzgelegenheiten sind vorhanden Abfallbehälter sind vorhanden.	

1	Sandfläche - Kreuzwippe -	Ohne Beanstandungen.	
1	Sandkiste - Holzfassung, ca. 4,5 m x 5 m -	Bei den Sitzbrettern sind die äußeren Eckpunkte nicht gerundet, die Schnittkanten stehen teils hervor und die Kanten sind ebenfalls nicht gerundet – Ecken und freistehende Schnittkanten runden.	1
1	Wackelgerät - Fisch -	Ohne Beanstandungen.	
1	Doppelschaukel - Holz, ca. 2,8 m -	Beim A-Bock auf der Seite der Pflanzungen ist der dem Zauneck zugewandte Ständer im oberen Bereich von innen her morsch – in Kürze erneuern. Die Sicherheitsfreiräume der Schaukel und der Spielanlage überlappen sich um mindestens 1,8 m. Da die Schaukel ein dynamischen Gerät ist, ist diese Überschneidung nicht zulässig. Es müsste entweder die Schaukel umgesetzt oder an der Schaukel Sitze montiert werden, die zu einer Seite hin absprungsicher sind.	1 2
1	Sandfläche - Schaukel -	Die Fläche muss das Gerät nach vorne und hinten um jeweils mindestens 4,3 m überragen – Fläche den normativen Forderungen angleichen.	1
1	Spielanlage mit 2 Türmen, Netzbrücke und Aufstiegsrampe	Bei der Aufstiegsrampe wird der rechte Längsträger im Boden morsch. Beim Turm ohne Rutsche ist der Plattformunterzug auf der Seite der Bogenleiter an der schaukelseitigen Stirnseite morsch – in Kürze erneuern. Die Sicherheitsfreiräume der Schaukel und der Spielanlage überlappen sich um mindestens 1,8 m. Da die Schaukel ein dynamischen Gerät ist, ist diese Überschneidung nicht zulässig. Es müsste entweder die Schaukel umgesetzt oder an der Schaukel Sitze montiert werden, die zu einer Seite hin absprungsicher sind.	0 1 2
1	Anbaurutsche -Kunststoff, ca. 1,6 m-	Ohne Beanstandungen.	
1	Sandfläche - Spielanlage -	Ohne Beanstandungen.	

STADT SCHWARZENBEK
 Eing.: 30. DEZ. 2009
 Fachbereich

Prüfprotokoll 425 / 10633 - 2009 - 021

1	Kreuzwippe mit Teller-sitzen	Die Verschraubung der Lageraufnahmen mit der Ständerung ist stark lose – Verschraubung nachziehen.	1
		Die Anschlagpuffer, die in die Lageraufnahme integriert sind, sind verschlissen – erneuern.	1
		Speziell beim niedrigen Wippbalken haben die Ketten der Sitzbefestigung einen starken Überhang, die losen Enden schlagen unkontrolliert – Ketten bei Befestigungsschäkeln einkürzen.	2
1	Sandfläche - Wippe -	Ohne Beanstandungen.	

Mängelkategorie M K:

MK 0	Anmerkung / Hinweis
-------------	---------------------

MK 1	Beanstandungen ohne aktuelle Unfallgefahr ! Behebung bei den nächsten geplanten Instandsetzungsarbeiten.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MK 2	Beanstandung einer akuten Gefahrenstelle ! Instandsetzung ist sofort erforderlich !
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Die Prüfung erfolgte nach den allgemein anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik, unter Berücksichtigung der DIN-Normen DIN EN 1176, DIN EN 1177, DIN EN 294, DIN 18034, sowie der GUV-Vorhaben 16,4 und 26,14

Norderstedt, den 22.12.2009

DEKRA Automobil GmbH
 Sicherheitstechnischer Dienst

Dipl.-Ing. (FH) Serge Kattau

